




### UPUTA ZA MONTAŽU

VAŽNO: Brtve se montiraju u krunski provrt ili obložnu cijev s vanjske strane zida

Područje primjene:  
1 kabel Ø 75-110 mm



#### 1. Provjeriti dimenzije

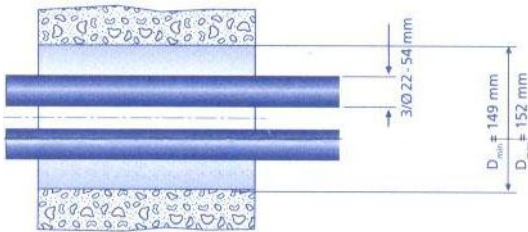


Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispupčenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$D_{min}=149\text{ mm}/D_{max}=152\text{ mm}$

Rasklopiti brtvu, ukloniti nepotrebne segmentne prstene.

Uputa: Segmentne prstenove odrezati oštrom nožem.

#### 2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

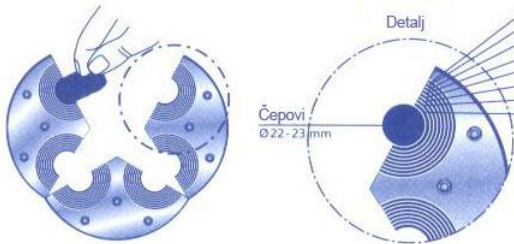


**Segmentni prsteni moraju se skinuti bez ostatka.**

Otkloniti suvišne segmentne prstene prema tabeli. Premazati mašću dodirnu brtvenu površinu brtve.

Tabela

Područje primjene	Segmentni prsteni	Promjer kabela Ø mm
	Čep	Ø 75-77
	Br. 1	Ø 77-82
	Br. 2	Ø 82-89
	Br. 3	Ø 89-96
	Br. 4	Ø 96-103
	Br. 5	Ø 103-110


#### 3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

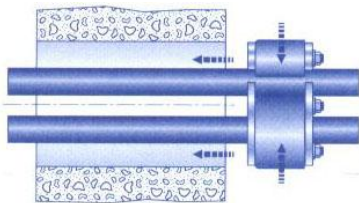

Obuhvatiti kabel brtvom i ugurati ju u krunski provrt/obložnu cijev.

**! VAŽNO: Segmentni prstenovi ne smiju se preklapati**

#### 4. Zategnuti matice

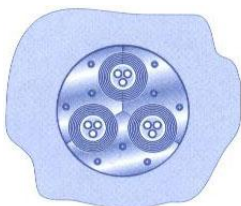

Zategnuti matice u smjeru kazaljke na satu do **10Nm**.

**VAŽNO:** Kabeli ne smiju opterećivati brtvu silom ili momentom, potrebno ih je poduprijeti neposredno pored brtve (cigle ili sl.)