




UPUTA ZA MONTAŽU

VAŽNO: Brtve se montiraju u krunski provrt ili obložnu cijev s vanjske strane zida

Područje primjene:
3 kabela Ø 22-54 mm



1. Provjeriti dimenzije

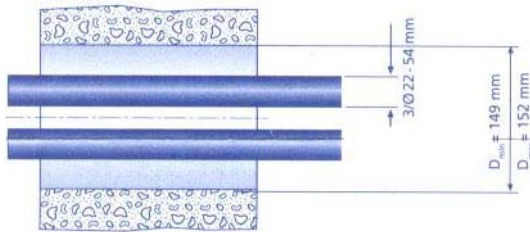

Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispupčenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$D_{min}=149 \text{ mm}/D_{max}=152 \text{ mm}$

Rasklopiti brtvu, ukloniti nepotrebne segmentne prstene.

Uputa: Segmentne prstenove odrezati oštrim nožem.

2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

Segmentni prsteni moraju se skinuti bez ostatka.


Otkloniti suvišne segmentne prstene prema tabeli. Premazati mašću dodirnu brtvenu površinu brtve.

Tabela

Područje primjene	Segmentni prsteni	Promjer kabela Ø mm
3/Ø 22-54 mm	Čep	Ø 22-23
	Br. 1	Ø 23-27
	Br. 2	Ø 27-31
	Br. 3	Ø 31-35
	Br. 4	Ø 35-39
	Br. 5	Ø 39-43
	Br. 6	Ø 43-47
	Br. 7	Ø 47-51
	Br. 8	Ø 51-54


Obuhvatiti kabele brtvom i ugurati ju u krunski provrt/obložnu cijev.

3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

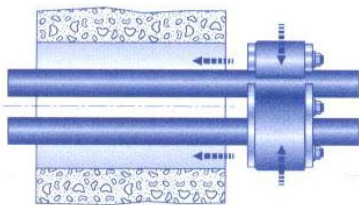

! VAŽNO: Segmentni prstenovi ne smiju se preklapati

4. Zategnuti matice

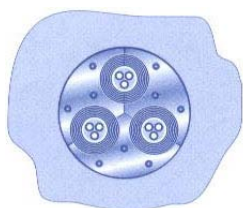

Pogrešno!



Ispravno!

Zategnuti matice u smjeru kazaljke na satu do **10Nm**.

VAŽNO: Kabele ne smiju opterećivati brtvu silom ili momentom, potrebno ih je poduprijeti neposredno pored brtve (cigle ili sl.)