




UPUTA ZA MONTAŽU

VAŽNO: Brtve se montiraju u krunski provrt ili obložnu cijev s vanjske strane zida

Područje primjene:
1 kabel Ø 6-41 mm



1. Provjeriti dimenzije

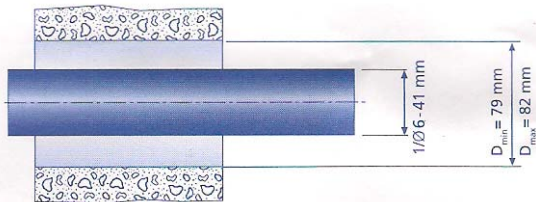


Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispuččenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$D_{min}=79 \text{ mm}/D_{max}=82 \text{ mm}$

Rasklopiti brtvu, ukloniti nepotrebne segmentne prstene.

2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

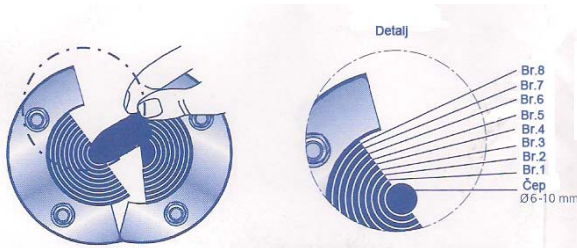

Uputa: Segmentne prstenove odrezati oštrim nožem.


Segmentni prsteni moraju se skinuti bez ostatka.

Otkloniti suvišne segmentne prstene prema tabeli. Premazati mašću dodirnu brtvenu površinu brtve.

Tabela


Područje primjene	Segmentni prsteni	Promjer kabela Ø mm
1/Ø 6-41mm	Čep	Ø 6-10
	Br. 1	Ø 10-14
	Br. 2	Ø 14-18
	Br. 3	Ø 18-22
	Br. 4	Ø 22-26
	Br. 5	Ø 26-30
	Br. 6	Ø 30-34
	Br. 7	Ø 34-38
	Br. 8	Ø 38-41

3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

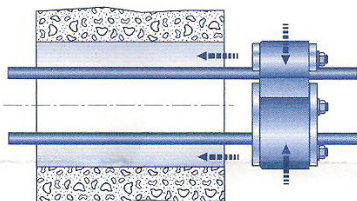

Obuhvatiti kabele brtvom i ugurati ju u krunski provrt/obložnu cijev.

4. Zategnuti matice

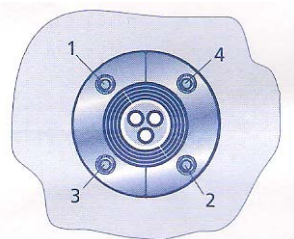

! VAŽNO: Segmentni prstenovi ne smiju se preklapati



Zategnuti matice u smjeru kazaljke na satu do **6 Nm**.